

Rapport vedr:

## Gård 8

### Kunde

Grf. Fasanvænget  
Fasanvænget 402  
2980 Kokkedal

### Rapport genereret

16 dec 2016

### Skema

Hovedinspektion 20 billeder



Samlet vurdering

# 2,0

### Individuel vurdering

Nr.	Kontrolpunkter	Vurdering
1	Foto 1	3
2	Foto 2	3
3	Foto 3	2
4	Foto 4	3
5	Foto 5	3
6	Foto 6	2
7	Foto 7	3
8	Foto 8	1
9	Foto 9	1
10	Foto 10	0
11	Foto 11	1
12	Foto 12	2
13	Foto 13	-
14	Foto 14	-
15	Foto 15	-

0 mindste værdi - 3 største værdi - 3 grænseværdi

Nr.	Kontrolpunkter	Vurdering
16	Foto 16	-
17	Foto 17	-
18	Foto 18	-
19	Foto 19	-
20	Foto 20	-
Samlet vurdering		<b>2.0</b>

## Supplerende information

Denne inspektion er foranlediget af en kontakt imellem kunde og Legepladseftersynet, med ønsket om at højne sikkerheden på kundes legeplads.

Inspektionen er foretaget i henhold til gældende standarder udgivet i 2008 og 2009, samt inspektørens egen vurdering på inspektionstidspunktet.

Ved inspektionen er benyttet testværktøjer, som anvist i DS/EN 1176.

Medmindre andet anføres, er faldunderlagets stødabsorberende egenskaber ikke testet, men visuelt vurderet. Der er kun foretaget stikprøvevis udgravninger ved stolper for kontrol af evt. råd, ved mistanke om råd. Der er ikke foretaget demontering af lukkede dele for at vurdere legeredskabets tilstand.

### **Maksimalt udbytte af rapporten opnås ved at være opmærksom på følgende:**

- |         |  |
|---------|--|
| Forside | Her ses kundeoplysninger, oplysninger om legepladsens placering og en samlet vurdering af tilstand på legepladsen  |
| Side 2  | Her ses supplerende information om gældende standarder og betingelserne for selve inspektionen   |
| Side 3  | <b>Redskabsgennemgang - Kontrolokumentation</b><br>Her vises et billede af det enkelte redskab.<br>Til venstre for billedet er det angivet hvilke afsnit af DS/EN 1176 der er gældende for pågældende redskab.<br>De efterfølgende billeder viser eventuelle afvigelser, med tilhørende tekst. |

### **Vurdering:**

0: Aktion straks

1: Aktion snarest

2: Aktion

3: Ingen afvigelser

Nr. **Kontroldokumentation**

---

1 Foto 1

3

Følgende standarder er benyttet ved inspektionen af dette redskab.

DS/EN 1176 del 1. Generelt  
DS/EN 1176 del 7. Vedligehold



2 Foto 2

3

Følgende standarder er benyttet ved inspektionen af dette redskab.

DS/EN 1176 del 1. Generelt  
DS/EN 1176 del 7. Vedligehold



Nr. **Kontroldokumentation**

---

3 Foto 3

2

Denne del af redskabet er i forfald og har dannet skarpe kanter.  
Der må ikke være nogen hårde og skarpkantede dele i nogen tilgængelig del af redskabet. Hjørner og kanter afrundes.


DS/EN 1176 del 1 pkt. 4.2.5 Redskabers finish



4 Foto 4

3

Kommentar om udskiftning af taget.

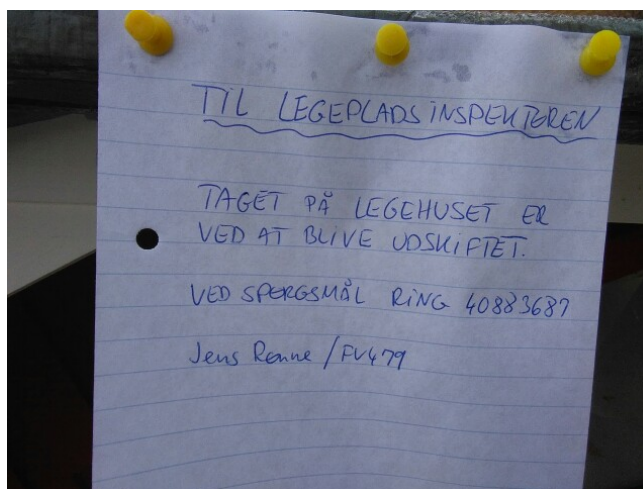

Nr. **Kontroldokumentation**

---

5 Foto 5

3

Følgende standarder er benyttet ved inspektionen af dette redskab.

DS/EN 1176 del 1. Generelt  
DS/EN 1176 del 7. Vedligehold



6 Foto 6

2

Der er ikke etableret et korrekt faldrum.  
Faldrummets udstrækning bør være mindst 150 cm, målt fra redskabets yderste hævede del.

DS/EN 1176 del 1 pkt. 4.2.8.3 Faldrummets udstrækning.



Nr. **Kontroldokumentation**

---

7 Foto 7

3

Følgende standarder er benyttet ved inspektionen af dette redskab.

DS/EN 1176 del 1. Generelt  
DS/EN 1176 del 2. Gynger  
DS/EN 1176 del 7. Vedligehold



8 Foto 8

1

Der er ikke etableret et tilstrækkeligt stort stødområde.

Gyngens stødområde skal være: afstanden fra sædet op til overliggeren ganget med  $0,867 + 225$  cm, med den nuværende overgang til terræn. Afstanden skal være i begge bevægelsesretninger. Målene er gyldige ved korrekt frihøjde for sæderne.

DS/EN 1176 del 2 pkt. 4.10.2 Faldrummets udstrækning + fig. 8 Krav til.... og fig. 9 Eksempel på..



Nr. **Kontroldokumentation**

---

9 Foto 9

1

Underlaget er hårdt og vurderes ikke at overholde standardens krav til støddæmpning.  
Det anbefales at der udføres en droptest, for at fastslå om underlaget skal udskiftes.

DS/EN 1176 del 1 pkt. 4.2.8.5.2  
Støddabsorberende legepladsunderlag.



10 Foto 10

0

Redskabet er opbygget af gamle el-master.  
El-masterne er imprægneret med farlige stoffer.

DS/EN 1176 del 1 pkt. 4.1.6 Farlige stoffer





Nr. **Kontroldokumentation**


---

11 Foto 11

1

Overskydende kædeled bør fjernes da der er mulighed for løkkedannelse.

DS/EN 1176 del 1 pkt. 4.2.7.6 Fastklemning af fingre + Anneks D pkt. 4 Fastklemning af fingre

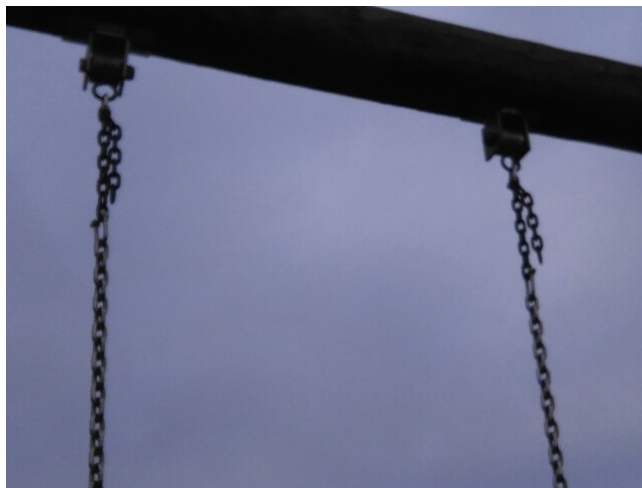

12 Foto 12

2

Dækgynger skal have en minimumsfrihøjde på 40cm målt til plant underlag, her er det krav ikke opfyldt.

DS/EN 1176 del 2 pkt. 4.2. frihøjde



Tak fordi I valgte os!

Har du spørgsmål til rapporten eller andre ting vedrørende denne opgave er du velkommen til at kontakte os.

Venlig hilsen  
Legepladseftersynet  
Poppelvej 21  
4700 Næstved  
Telefon: 7070 7817  
Mail: [post@legepladseftersynet.dk](mailto:post@legepladseftersynet.dk)