

Rapport vedr:

Gård 3

Kunde

Grf. Fasanvænget
Fasanvænget 402
2980 Kokkedal

Rapport genereret

16 dec 2016

Skema

Hovedinspektion 20 billeder



Samlet vurdering

1,9

Individuel vurdering

Nr.	Kontrolpunkter	Vurdering
1	Foto 1	3
2	Foto 2	2
3	Foto 3	2
4	Foto 4	2
5	Foto 5	3
6	Foto 6	2
7	Foto 7	2
8	Foto 8	2
9	Foto 9	0
10	Foto 10	1
11	Foto 11	2
12	Foto 12	-
13	Foto 13	-
14	Foto 14	-
15	Foto 15	-

0 mindste værdi - 3 største værdi - 3 grænseværdi

Nr.	Kontrolpunkter	Vurdering
16	Foto 16	-
17	Foto 17	-
18	Foto 18	-
19	Foto 19	-
20	Foto 20	-
Samlet vurdering		1.9

Supplerende information

Denne inspektion er foranlediget af en kontakt imellem kunde og Legepladseftersynet, med ønsket om at højne sikkerheden på kundes legeplads.

Inspektionen er foretaget i henhold til gældende standarder udgivet i 2008 og 2009, samt inspektørens egen vurdering på inspektionstidspunktet.

Ved inspektionen er benyttet testværktøjer, som anvist i DS/EN 1176.

Medmindre andet anføres, er faldunderlagets stødabsorberende egenskaber ikke testet, men visuelt vurderet. Der er kun foretaget stikprøvevis udgravninger ved stolper for kontrol af evt. råd, ved mistanke om råd. Der er ikke foretaget demontering af lukkede dele for at vurdere legeredskabets tilstand.

Maksimalt udbytte af rapporten opnås ved at være opmærksom på følgende:

- | | |
|---------|--|
| Forside | Her ses kundeoplysninger, oplysninger om legepladsens placering og en samlet vurdering af tilstand på legepladsen |
| Side 2 | Her ses supplerende information om gældende standarder og betingelserne for selve inspektionen |
| Side 3 | Redskabsgennemgang - Kontrol Dokumentation
Her vises et billede af det enkelte redskab.
Til venstre for billedet er det angivet hvilke afsnit af DS/EN 1176 der er gældende for pågældende redskab.
De efterfølgende billeder viser eventuelle afvigelser, med tilhørende tekst. |

Vurdering:

0: Aktion straks

1: Aktion snarest

2: Aktion

3: Ingen afvigelser

Nr. **Kontroldokumentation**

1 Foto 1

3

Følgende standarder er benyttet ved inspektionen af dette redskab.

DS/EN 1176 del 1. Generelt
DS/EN 1176 del 2. Gynger
DS/EN 1176 del 7. Vedligehold



2 Foto 2

2

Redskabet står for højt da niveau-nul mærket er synligt en del over færdigt terræn.

Fejlen skyldes sandsynligvis en manglende vedligeholdelse af faldunderlaget.

DS/EN 1176 del 7 pkt. 8.2.6 Rutinemæssig vedligeholdelse.



Nr. **Kontroldokumentation**

3 Foto 3

2

Der er ikke etableret et tilstrækkeligt stort stødområde.
Gyngens stødområde skal være: afstanden fra sædet op til overliggeren ganget med $0,867 + 225$ cm, med den nuværende overgang til terræn. Afstanden skal være i begge bevægelsesretninger. Målene er gyldige ved korrekt frihøjde for sæderne.

DS/EN 1176 del 2 pkt. 4.10.2 Faldrummets udstrækning + fig. 8 Krav til.... og fig. 9 Eksempel på..



4 Foto 4

2

Underlaget er hårdt og vurderes ikke at overholde standardens krav til støddæmpning.
Det anbefales at der udføres en droptest, for at fastslå om underlaget skal udskiftes.

DS/EN 1176 del 1 pkt. 4.2.8.5.2
Stødabsorberende legepladsunderlag.



Nr. **Kontroldokumentation**

5 Foto 5

3

Følgende standarder er benyttet ved inspektionen af dette redskab.

DS/EN 1176 del 1. Generelt

DS/EN 1176 del 3. Rutschebaner

DS/EN 1176 del 7. Vedligehold



6 Foto 6

2

Der er udstikkende gevind-ender.
Der må ikke være skarpe kanter,
udstikkende bolte, skruer eller gevind i
nogen tilgængelig del af redskabet.
Disse skal være passende dækket, afskåret
eller afrundet.

DS/EN 1176 del 1 pkt. 4.2.5 Redskabers
finish



Nr. **Kontroldokumentation**

7 Foto 7

2

Udløbsområdet er ikke korrekt.

Udløbsområdet skal have en hældning på max 10 grader fremadrettet og være mindst 50 cm langt.

DS/EN 1176 del 3 pkt. 4.5 Udløbsområde



8 Foto 8

2

Der er ikke etableret et korrekt faldrum.

Faldrummets udstrækning bør være mindst 150 cm, målt fra redskabets yderste hævede del.

DS/EN 1176 del 1 pkt. 4.2.8.3 Faldrummets udstrækning.



Nr. **Kontroldokumentation**

9 Foto 9

0

Her er der en hovedklemfælde, dvs. en åbning mellem 8,9-23 cm, ved en faldhøjde på over 60 cm.

DS/EN 1176 del 1 pkt. 4.2.7.2 Fastklemning af hoved og hals + Anneks D pkt. D 2.1 Lukkede åbninger



10 Foto 10

1

Der er registreret fingerklemfælder. Ved højder over 100 cm eller hvor brugeren er udsat for en tvungen bevægelse skal åbninger og konstruktionshuller ikke have en diameter mellem 8-25 mm.

DS/EN 1176 del 1 pkt. 4.2.7.6 Fastklemning af fingre + Anneks D pkt. 4 Fastklemning af fingre



Nr. **Kontroldokumentation**

11 Foto 11

2

Underlaget er hårdt og vurderes ikke at overholde standardens krav til støddæmpning.
Det anbefales at der udføres en droptest, for at fastslå om underlaget skal udskiftes.

DS/EN 1176 del 1 pkt. 4.2.8.5.2
Stødabsorberende legepladsunderlag.



Tak fordi I valgte os!

Har du spørgsmål til rapporten eller andre ting vedrørende denne opgave er du velkommen til at kontakte os.

Venlig hilsen
Legepladseftersynet
Poppelvej 21
4700 Næstved
Telefon: 7070 7817
Mail: post@legepladseftersynet.dk